


SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE STANU POJAZDU

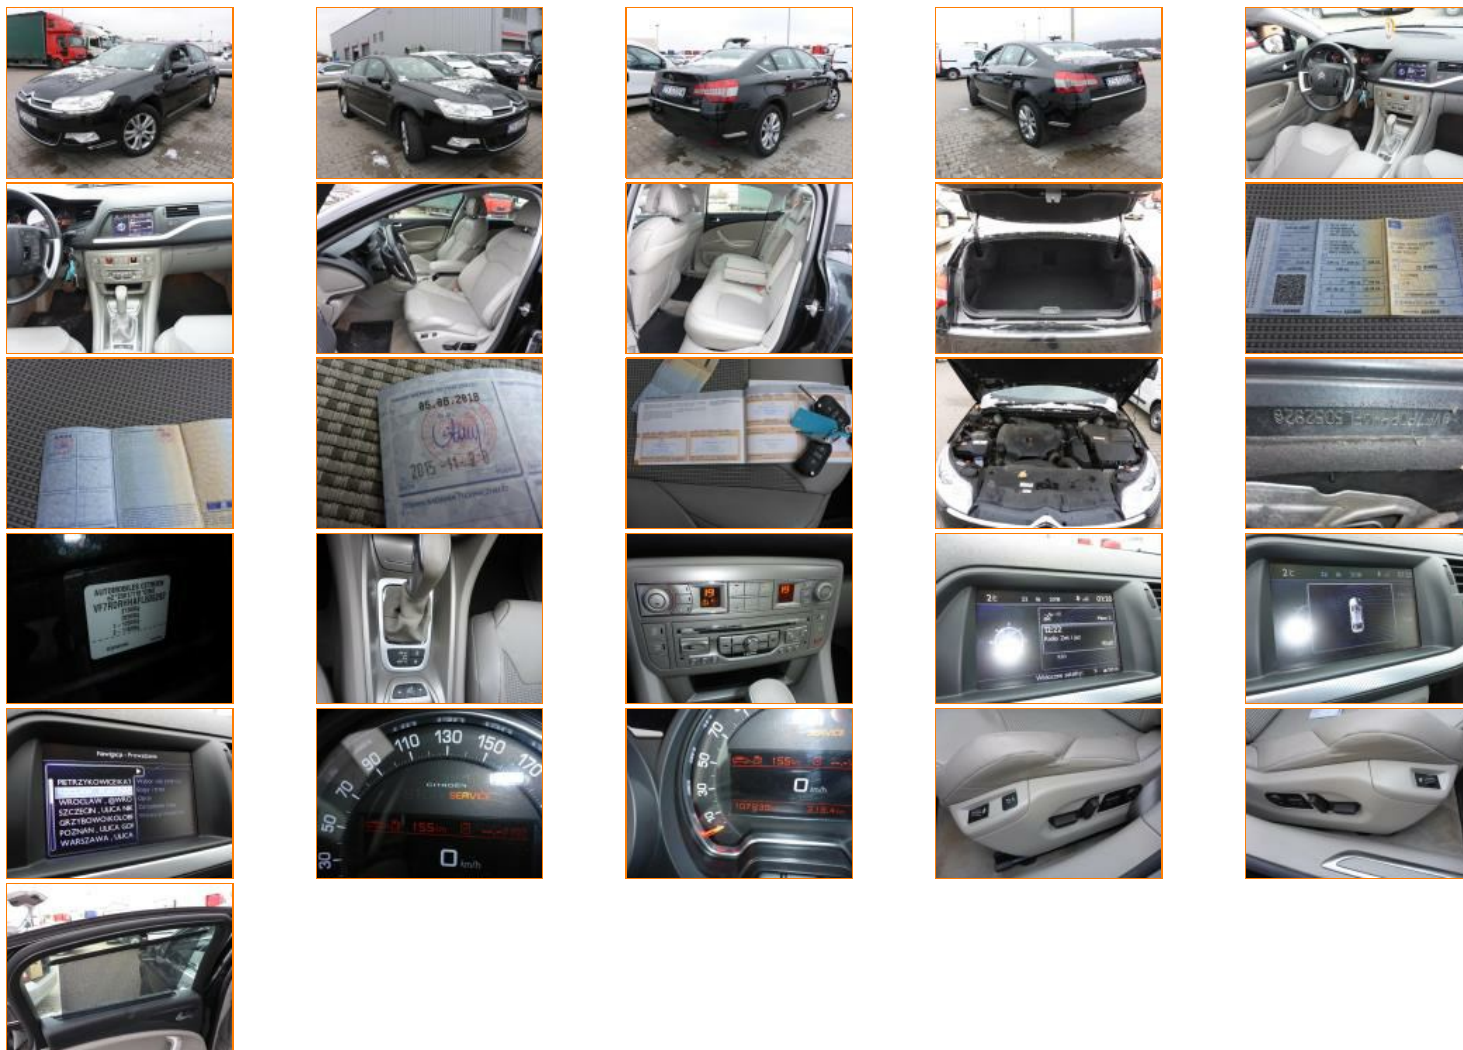

Nr VIN	VF7RDRHHAFL505292	Numer rejestracyjny	ZS020EW	Typ silnika (paliwa)	Diesel
Typ	CITROËN	Licznik kilometrów	107839	Typ nadwozia	Sedan
Seria	C5 10-	Kolor zewnętrzny	Czarny	Kolor wnętrza	Beżowy
Model	C5 2.0 HDi Exclusive aut	ETG Kod	0088766	Kategoria lakieru	
Rok	2015	KM	163 / 120	Poj. skokowa silnika	1997
Drzwi	4	Siedzenia	5	Kierownica	Napęd przedni
biegi	6	skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów	Cyl. silnika	4
Trim		Country of Registration		Cyl. układ	Rzędowy
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	2018-11-22	Country of Manufacture	
Technical Check Exp.	2018-11-22	Konserwacja		Turbosprężarka	Turbo
Nr konta		Nazwa firmy	Getin Fleet SA	Data konserwacji	
Data przybycia	2018-11-22 12:38:13	Adres	Getin Fleet SA	Lok. inspekcji	WARSZAWA
Data pierwszej rejestracji	2015-08-05	Miasto		Adres	
Data produkcji	2015-01-01	Województwo/gmina		Miasto	
Inspector No - ID	1699 - 3367479	Nr telefonu		Województwo/gmina	
Data przypisania		Data wystawienia CR		Nr telefonu	
Data insp.	2018-11-22 12:38:13	Data druku		MVI	0
Numer W		Nr umowy	0	Certyfikat testu nr	
Place of Storage	WARSZAWA			Customer Name	

AKCESORIA


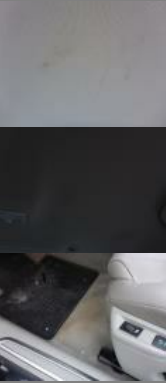

ABS	Czujniki parkowania	Klimatyzacja automatyczna	Komputer pokładowy	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie
Okna elektryczne przód	Okna elektryczne tył	Poduszka pow. Kurtynowa	Radio z CD	Reflektory ksenonowe
Tapicerka półskóra	Tarcza kół ze stopów lekkich	Tempomat	Wielofunkcyjna kierownica	Wspomaganie kierownicy
Zamek centralny	boczne poduszki powietrzna	poduszka powietrzna kierowcy	poduszka powietrzna pasażera	Światła przeciwmgielne

OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon	Wheel Type
Lewe Przednie	4 mm	Michelin	17	225/55	Lato	
Lewe Tyłne	5 mm	Michelin	17	225/55	Lato	
Prawe Przednie	4 mm	Michelin	17	225/55	Lato	
Prawe Tyłne	5 mm	Michelin	17	225/55	Lato	
Zapasowe	7 mm	Michelin	17	225/55	Lato	

Lista uszkodzeń

Ref.	Ref.	Część	Typ	Istotność	Tryb naprawiania	Przyczyna	Koszt lakierowania	Koszt naprawy	Koszt robocizny	Koszt części	Koszt netto	Amort.	Kwota amortyzacji	Koszt całkowity
------	------	-------	-----	-----------	------------------	-----------	--------------------	---------------	-----------------	--------------	-------------	--------	-------------------	-----------------

1		Oparcie 1.rząd (Lewy)	Zużyty	3 cm - 4 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
2		Nakładka słupka B dół (Lewy)	Wyżłobiony	4 cm - 6 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
3		Podsufitka	Wgięty bez uszkodzenia lakieru	1 cm - 2 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
4		Całe Wnętrze - Inne	Plamy/zabrudzony	>50%, Średnie	CL	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln 259,00	pln 259,00	0,00%	pln ,00	pln 259,00
5		Przestrzeń ładunkowa - Tył	Rysa	>50%, Średnie	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
6		Nakładka oparcia 1.rząd (Prawy)	Pęknięty	1 cm - 2 cm	RR	SV	pln ,00	pln 26,00	pln 26,00	pln 863,26	pln 889,26	0,00%	pln ,00	pln 889,26
7		Listwa ozdobna boczna, dół (Lewy)	Złamany	6 cm - 8 cm	RR	SV	pln ,00	pln 65,00	pln 65,00	pln 96,10	pln 161,10	0,00%	pln ,00	pln 161,10

8		Błotnik przedni (Lewy)	Rysa	4 cm - 6 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
9		Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Wyszczerbiona krawędź	3 cm - 4 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
10		Błotnik tylny (Lewy)	Rysa	25 cm - 30 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
11		Okładzina zderzaka tylnego	Wgięty z uszkodzeniem lakieru	15 cm - 20 cm	RR	SV	pln 117,00	pln 182,00	pln 299,00	pln 2 045,49	pln 2 344,49	0,00%	pln ,00	pln 2 344,49
12		Dach - Góra	Wgięty bez uszkodzenia lakieru	1 cm - 2 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
Łącznie							pln 117,00	pln 273,00	pln 390,00	pln 3 263,85	pln 3 653,85		pln ,00	pln 3 653,85

Tryb naprawiania		Przyczyna	
NA	Brak działania	SV	W eksploatacji
CL	czyścić		
RR	Wymiana		

Komentarze

Auto mokre i brudne
Wrocław

Podsumowanie kosztu robocizny

Typ	Stawka godzinowa	Liczba godzin	Koszt robocizny
Lakier	pln 130,00	0,90	pln 117,00
Mechaniczny	pln 130,00	2,10	pln 273,00
Metal	pln 130,00	0	pln ,00
Rama	pln 130,00	0	pln ,00
Łącznie		3,00	pln 390,00

Różne

	Godziny	Materiały	Kwota	Amort.	Kwota amortyzacji	Łącznie
Koszt przygotowania	0	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
Opłata za małe elementy / utylizację			pln 97,92	0,00%	pln ,00	pln 97,92
Koszt wyjątku			pln 3 653,85		pln ,00	pln 3 653,85

Koszt całkowity pln 3 751,77 pln ,00 pln 3 751,77

Lista kontrolna inspekcji

Pałacy: Pojazd nie nadaje się do jazdy

LISTA DOKUMENTÓW

Obecny Brak

Certyfikat zgodności	<input type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi auta	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrukcja obsługi do radia	<input type="checkbox"/>	Klucz główny	<input checked="" type="checkbox"/>
Klucz zapasowy	<input checked="" type="checkbox"/>	Kod antywłamaniowy	<input type="checkbox"/>
Kod do radia	<input type="checkbox"/>	Książka serwisowa	<input checked="" type="checkbox"/>
Licencja transportowa	<input type="checkbox"/>	Naklejka Euro	<input type="checkbox"/>
Raport stanu dostawy	<input type="checkbox"/>	Ubezpieczenie OC	<input type="checkbox"/>
Winiетка	<input type="checkbox"/>		

